



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.R. N. 72-28173 DEL 27.09.1993


VARIANTE STRUTTURALE N. 2 DI CARATTERE GENERALE

a norma dell'Art. 17 comma 4 della L.R. n. 56/77

PROGETTO DEFINITIVO

2^a RIELABORAZIONE PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 15 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI REGIONALI

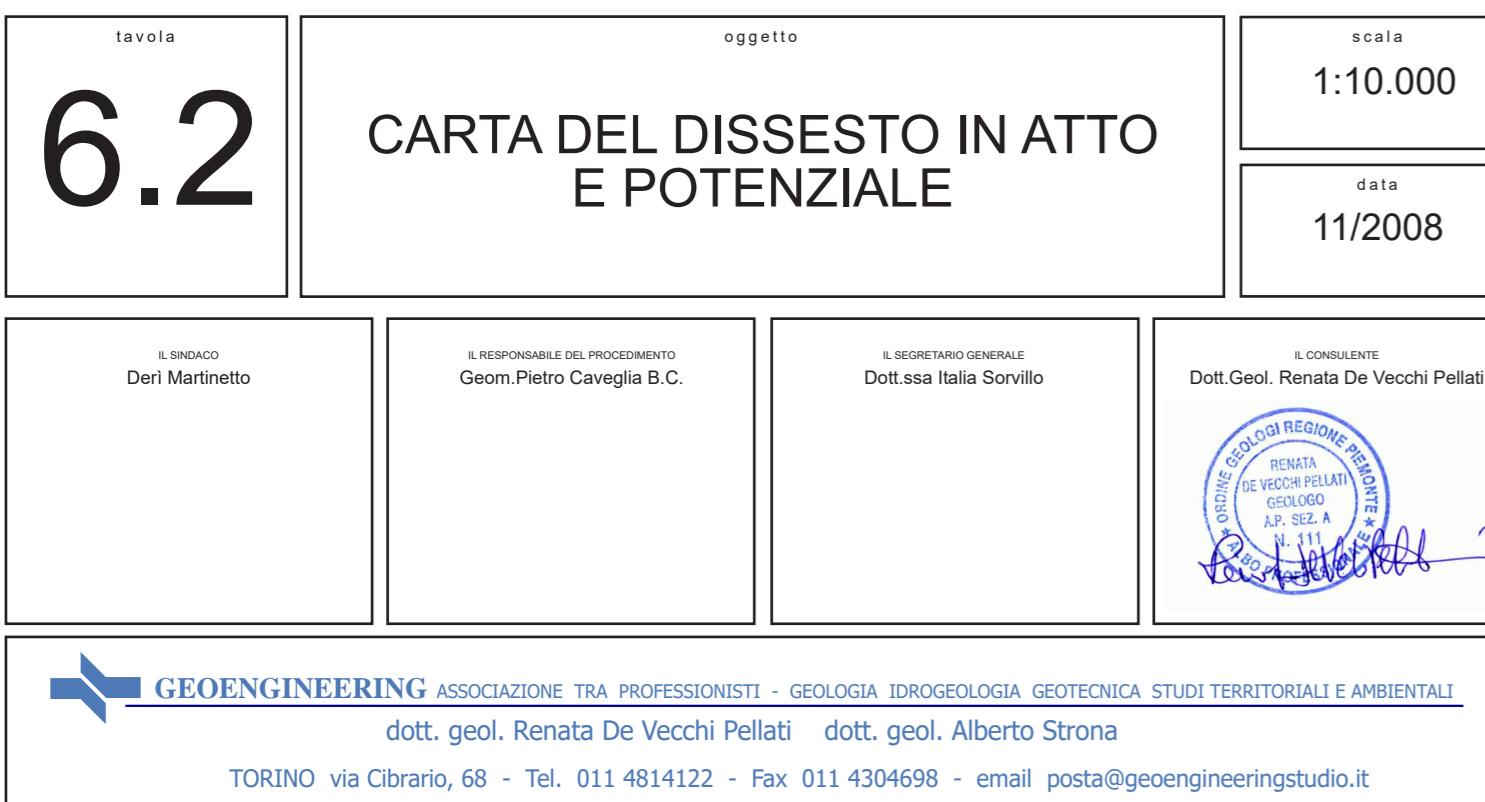

Legenda

- TR 200TR 500**
Area potenzialmente allagabile dal torrente Banna come da verifiche idrauliche e da dati diretti. EeA: Pericolosità molto elevata; EbA: Pericolosità elevata
- Ema**
Area soggetta a diffusione di acque a bassa energia e battente ordinariamente non superiore a 40 cm, per effetto, talora combinato, di fenomeni di spagliamento della rete idrica minore e di drenaggio ritardato legato anche all'innalzamento della falda freatica. Ema: Pericolosità moderata
- Ema**
Area alla quale viene cautelativamente assegnata una condizione di pericolosità moderata (Ema), sebbene manchino riscontri documentali di situazioni di dissesto
- Eba**
Area potenzialmente allagabile dal Torrente Banna; in assenza di dati diretti relativi ad eventi pregressi, è stata cautelativamente rappresentata con una fascia di ampiezza pari a 100 m da entrambe le sponde. Pericolosità elevata in prossimità del corso d'acqua. Pericolosità moderata negli ambiti marginali.
- Eba**
Ambito di pertinenza del Torrente Fisca, localmente inondabile. Pericolosità elevata.
- Punto di tracimazione durante l'evento alluvionale del novembre 1994
- Limite delle aree inondabili desunto dalla verifica idraulica con T.R. 200 anni (Verifica di compatibilità idrica: relazione idrologica-idraulica - Marzo 2003)
- Limite delle aree inondabili desunto dalla verifica idraulica con T.R. 500 anni (Verifica di compatibilità idrica: relazione idrologica-idraulica T. Banna - Marzo 2003)
- Limite delle aree inondabili desunto dalla verifica idraulica con T.R. 200 anni (Lavori rifacimento ponte e sistemazione idraulica T. Banna in loc. Borgata Banni - 2003-2006)
- Limite delle aree inondabili desunto dalla verifica idraulica con T.R. 500 anni (Lavori rifacimento ponte e sistemazione idraulica T. Banna in loc. Borgata Banni - 2003-2006)
- Eea**
Ambiti potenzialmente coinvolgibili dalla dinamica del corso d'acqua definiti attraverso specifico studio idraulico e analisi morfologica condotti con criterio conservativo:
EeA: Pericolosità molto elevata
EbA: Pericolosità elevata
EmA: Pericolosità moderata
- 20**
Altezza delle acque in centimetri dal piano campagna (si riferiscono a misure puntuali del massimo livello raggiunto durante l'evento alluvionale del Novembre 1994, come riportato dalla documentazione esistente presso gli uffici tecnici comunali)
- Em**
Tratto d'alleo caratterizzato da prevalente attività erosiva con intensità moderata
- ↑↑↑↑**
Ciglio del terrazzo principale della Vauda (altezza della scarpata di norma superiore a 10 m)
- ↑↑↑↑**
Ciglio di terrazzo secondario (altezza della scarpata di norma inferiore a 5 m)
- ██**
Settore di scarpata profondamente modificato dagli interventi edilizi
- Punto di criticità idraulica (evento alluvionale 4-6 novembre 1994)

